

Luftfartstilsynet  
Postboks 8050 Dep., 0031 Oslo  
Besøksadresse:  
Rådhusgata 2, Oslo  
Telefon : 23 31 78 00  
Telefax : 23 31 79 95  
e-post: postmottak@caa.dep.no

# LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

MOTORDREVNE  
LUFTFARTØY

LANCAIR - 001

---

Med hjemmel i lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart, § 15-4 jf. § 4-1 og det vedtak om delegering av myndighet til Luftfartstilsynet av 10. desember 1999 nr. 1273

## 2004-020 HORIZONTAL STABILIZER & ELEVATOR VENT HOLES

### Påbudet gjelder:

Lancair 200, 235, 320 og 360.

### Påbudet omfatter:

Det kan i noen byggematerialer for Lancair være mangelfull informasjon angående luftåpninger mellom stabilisatorens hulrom og atmosfæren. Ved mangel på ventilasjonshull kan stabilisatoren skades av den økende trykkforskjellen mellom trykket inne i stabilisatoren og atmosfæretrykket ettersom flyet stiger. For å unngå delvis eller fullstendig svikt som følge av manglende ventilasjonshull skal følgende tiltak utføres:

- 1 Sjekk stabilisator for eventuelt manglende ventilasjon.
- 2 Ved eventuelle mangler bør ventilasjonshull etter vedlagte beskrivelse.

### Tid for utførelse:

Før første flyging.

### Referanse:


TOA.

### Gyldighetsdato:

2004-04-13.

F1. If holes are not already drilled, drill vent holes in ribs, webs, and the skin as shown in Fig. 7:F:1.

### Horizontal Stabilizer and Elevator Vent Holes Fig. 7:F:1.

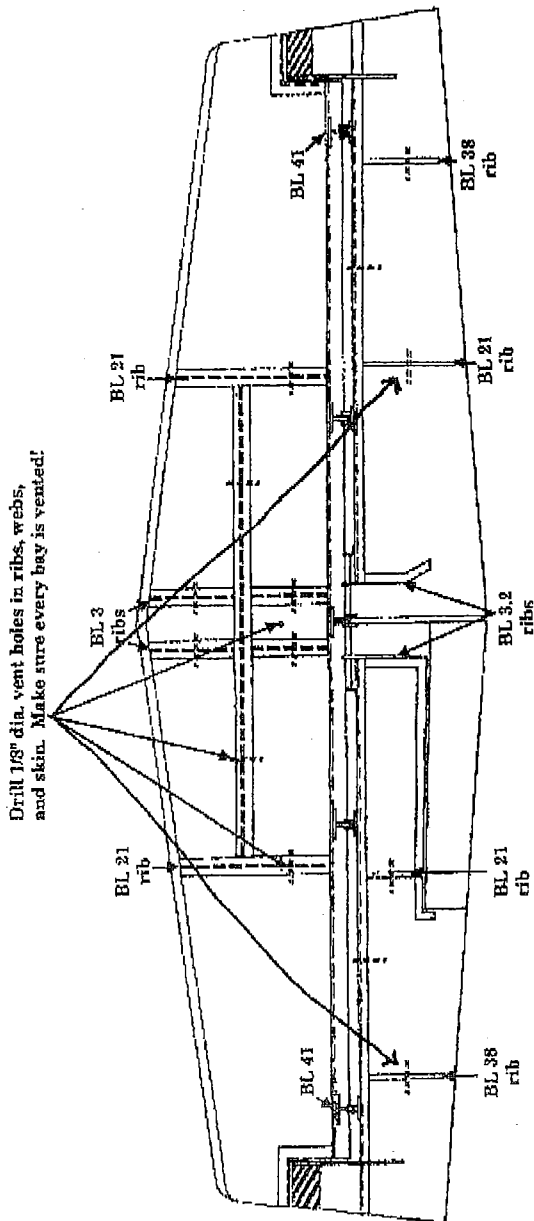

Lancair International Inc., Represented by Neico Aviation Inc., Copyright © 1999, Redmond, OR 97756

7-33

Chapter 7

REV.

A2/04-1-99

Horizontal Stab and Elevator

