

LUFTFARTSVERKET  
Hovedadministrasjonen  
Avd. for luftfartsinspeksjon  
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40  
Tigr. : CIVILAIR OSLO  
Telex : 77011 ldal n

## LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

BRONZAVIA - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets  
bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

### 169/88 UTSKIFTING AV RETURFJÆR I REDNINGSHEIS

#### Påbudet gjelder:

Bronzavia - Air Equipment redningsheiser med delnr. 76375, 76365  
og 76370, referert til følgende versjoner:

1. P/N 76375,  
P/N 76375-011,  
P/N 76375-100 (elektriske heiser) og  
P/N 76365 (hydrauliske heiser); installert bl.a. i Aerospatiale  
SA 360 og 365 (alle versjoner), samt AS 332 (alle versjoner).

(Gjelder heiser hvor Amendment 13 ikke er inkludert)

2. P/N 76370,  
P/N 76370-010,  
P/N 76370-011,  
P/N 76370-020,  
P/N 76370-030 (elektriske heiser); installert bl.a. i Aerospatiale  
Alouette II og III, Gazelle SA 340 og 342, samt AS 350 og 355;  
alle versjoner.

(Gjelder heiser hvor Amendment 06 ikke er inkludert)

#### Påbudet omfatter:

For å unngå svikt i retur fjæren på "upper end-of-travel lever", skal  
henholdsvis Bronzavia Service Bulletin nr. 25.69.OJ (for heiser i  
gruppe 1) og 25.62.OH (for heiser i gruppe 2); eller senere revisjoner  
av disse, utføres.

#### Tid for utførelse:

Innen 90 dager etter 15.11.88.

#### Referanse:

Fransk AD 88-024(B)

15.11.88

**MERK!** For at angjeldende flymaterieell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i ved-  
kommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

## 170/88 FESTE AV HEISEKROKENS GUMMISTOPPER

Påbudet gjelder:

Bronzavia - Air Equipement elektriske redningsheiser med følgende  
delnr.: 76 370

76 370-010

76 370-011

76 370-020

76 370-030

Anm.: Dersom heisekrokens gummistopper er modifisert (P/N 707454-100)  
er videre tiltak ikke påkrevet.

Påbudet omfatter:

For å forhindre at heisekrokens gummistopper løsner, skal Bronzavia  
Service Bulletin nr. 25-62-OG; datert okt. 1987 eller senere  
revisjoner, utføres.

Tid for utførelse:

Før første bruk av heisen etter 15.11.88.

Referanse:

Fransk AD 88-043(B)

15.11.88

LUFTFARTSVERKET  
Hovedadministrasjonen  
Avd. for luftfartsinspeksjon  
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40  
Tigr. : CIVILAIR OSLO  
Telex : 77011 lda/n

## LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

BRONZAVIA - 2

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

### 172/88 FESTEBRACKETTER FOR REDNINGSHEIS

#### Påbudet gjelder:

Bronzavia - Air Equipement elektriske redningsheiser med følgende delnr.:

76 370
76 370-010
76 370-011
76 370-020
76 370-030

#### Påbudet omfatter:

For å unngå sprekker i heisens festebraketter skal Bronzavia Service Bulletin nr. 25-62-OJ, eller senere revisjoner utføres.

- Anm.:
1. I tilfelle utskifting skal de nye brakettene være av korrosjonsbestandig stål; delnr. 709883-100 og 709884-100.
  2. Etter utskifting til braketter med ovennevnte delnr. er heisen modifisert til Amendment 07, og de gjentatte kontroller foreskrevet i denne LDP er ikke lenger påkrevet.

#### Tid for utførelse:

1. For heiser som er kontrollert i henhold til Bronzavia Telex G 1990, datert 15.6.87:

Innen 200 flytimer er akkumulert etter kontrollen. Deretter gjentatte kontroller med 200 timers mellomrom.

2. For heiser som ikke er kontrollert i henhold til Bronzavia Telex G 1990, datert 15.6.87:

Før første flyging etter 15.11.88. Deretter gjentatte kontroller med 200 timers mellomrom.

#### Referanse:

Fransk AD 88-087(B)

15.11.88

**MERK!** For at angjeldende flymaterieell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDP's nummer.

## 173/88 KONTROLLBOKS FOR REDNINGSHEIS

Påbudet gjelder:

Bronzavia - Air Equipement redningsheiser med kontrollboks delnr. 61091-003, hvor Amendment 02 ikke er inkludert.

Påbudet omfatter:

For å unngå at redningsheisen svikter skal Bronzavia Service Bulletin nr. 61091-25-01, datert Aug. 1988, eller senere revisjoner utføres.

Tid for utførelse:

Før første operasjon av redningsheis etter 15.11.88

Referanse:

Fransk AD 88-114(B)