

LUFTHARTSDIREKTORATET
Avd. for Luftfartsinspeksjon
FORNEBU-OSLO/Dep.

Tlf. : Oslo (02) 12 13 40
AFTN: ENFBYA
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 11032 Oslo



LUFTDYKTIGHETSPÅBUD
(LDP)

EISEMANN

SAMMENDRAG

1946 - 1970

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 § 47, 2. ledd og § 214, Kgl. res av 8. desember 1961, litra f og Samferdselsdepartementets brev datert 23. mars 1964, fastsetter Luftfartsdirektoratet følgende forskrift

4/69 FORANDRING AV EISEMANN MAGNETER

av type: AM-4, AM-6, LA-4 og LA-6, som er montert på følgende motorer:

Continental - A-50, A-65, A-75, A-80, C-75, C-85, C-115, C-125,
E-165 og E-185

Franklin - 2A4, 4AC, 4A4, 6AC, 6AL, 6A8, 6A4, 6V4 og 6AG4

Menasco - C4, D4 og D4-87

kan også være montert på andre motorer.

For å hindre motorstopp i luften som følge av kortslutning i magnetviklingene, skal følgende kontroll utføres på de nevnte Eisemannmagneter:

- a) Undersøk kontrollstemplingen på magnetspolene (P/N H.27-958) som har et gult stempel med en bokstav og et tall.
- b) Alle spoler som har følgende stempling må skiftes ut: A76, B76, C76, D76, F76, G76, H76, J76, K76, L76, M76, D86, E86, F86, H86, J86 og K86.
Spoler med annen merking kan benyttes.

Kontrollen skal utføres så snart som mulig, senest ved neste 25 timers inspeksjon.

Ref.: FAA AD 69-9-1 omhandler samme sak.