

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon : Oslo (02) 59 33 40
Tigr : CIVILAIR OSLO
Telex : 77011 ldal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

ILBEHØR

EROS-1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

91-052 KONTROLL AV OKSYGENMASKER

Påbudet gjelder:

EROS "full face mask" med følgende serienummer:

MF 10-02-01, MF 10-02-02, MF 10-02-03, MF 10-02-04, MF 10-02-05,
MF 10-03-01, MF 10-03-02, MF 10-03-03, MF 10-03-04, MF 10-03-05,
MF 10-04-01, MF 10-05-01, MF 10-05-04, MF 10-08-01, MF 10-30-01,
MF 10-30-02, MF 10-30-03, MF 10-50-01;

Påbudet omfatter:

For å sikre at "glasset" er tilstrekkelig festet til oksygenmasken skal følgende tiltak utføres:

1. Utfør en visuell kontroll av plastikk "shell pin" i samsvar med EROS Service Bulletin MF 10-35-43, rev 1, datert 11.06.91.
 - 1.1 Dersom plastikk "shell pin" er hel, kan utstyret fortsatt være i bruk.
 - 1.2 Dersom plastikk "shell pin" er brukket, skal oksygenmasken byttes ut med en maske modifisert etter EROS Service Bulletin MF 10-35-46 (modifikasjon 45416) eller MF 10-35-44 (modifikasjon 45415) eller senere revisjoner av disse.
2. Bytt ut oksygenmaskene med masker modifisert etter EROS Service Bulletin MF 10-35-46 (modifikasjon 45416) eller MF 10-35-44 (modifikasjon 45415) eller senere revisjoner av disse.

Tid for utførelse:

1. Innen 400 driftstimer etter 28.01.92.
2. Innen 12 måneder etter 28.01.92.

Referanse:

Fransk AD 91-175 R1

28.01.92

192-002 2 **KONTROLL AV OKSYGENMASKER**Påbudet gjelder:

EROS oksygenmaske; MA 10-()-(), MB 10-()-() og MC 10-()-() seriene, alle som har serienummer lavere enn 19108.

Påbudet omfatter:

For å sikre at trykkregulatoren er tilstrekkelig festet til oksygenmasken skal følgende tiltak utføres:

1. Utfør en visuell kontroll av bryteren som sikrer masken til trykkregulatoren i samsvar med EROS Service Bulletin MA/B/C 10-35-42, revisjon 1, datert 15.04.91.
 - 1.1 Dersom den røde plastikkbryteren blir funnet i korrekt tilstand eller dersom plastikkbryteren er svart (modifisert maske), kan utstyret fortsatt være i bruk.
 - 1.2 Dersom bryteren er ødelagt, skal utstyret modifiseres i samsvar med EROS Service Bulletin MA/B/C 10-35-29 (modifikasjon 45286) eller EROS SB MSE/MC 10-35-45 (modifikasjonene 45286, 45417 og 45418), eller bytt ut maskene som er i bruk med masker som har serienummer likt med eller høyere enn 19108 (første modifiserte enhet).
2. Modifiser alle enhetene som er i bruk i samsvar med EROS SB MA/B/C 10-35-29 (modifikasjon 45286) eller EROS SB MSE/MC 10-35-45 (modifikasjonene 45286, 45417 og 45418), eller bytt ut maskene som er i bruk med masker som har serienummer likt med eller høyere enn 19108 (første modifiserte enhet).

Tid for utførelse:

Dersom ikke allerede utført:

1. Innen 30 dager etter 03.03.92.
 - 1.2 Før første flyging etter 03.03.92.
2. Innen 12 måneder etter 03.03.92.

Referanse:

BLA nr. 91-087 og DGAC 91-175.

03.03.92

LUFFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartstilsyn
Postboks 81 24 Dep., 0032 Oslo
Telefon : (02) 94 20 00
Telefax : (02) 94 23 91
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Teleks : 71032 enfb n



LUFFDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

EROS - 2

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43, jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K, og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

92-040A KONTROLL OG MODIFIKASJON AV OKSYGENMASKER

Påbudet gjelder:

EROS "full face mask" med følgende delnr.:

MF10-02-01	MF10-02-04	MF10-02-05	MF10-02-11
MF10-03-01	MF10-03-11	MF10-04-01	MF10-05-01
MF10-05-04	MF10-05-11	MF10-08-01	

Påbudet gjelder oksygenmasker i bruk eller på lager som er produsert mellom februar 1989 (S/N 23007) og desember 1991 (S/N 40094).

Påbudet omfatter:

1. Kontroller at innfestningen av radioledningen ikke hindrer operasjon av reguleringsventilen for N-100 % oksygen, og foreta evt. modifikasjon i henhold til Eros Service Bulletin MF10-35-47, rev.1, datert 05.06.92.

Ved neste overhaling hos verksted:

2. For alle oksygenmasker S/N 23007 til og med 40094, som i henhold til LDP 92-040 allerede er kontrollert og merket med rød lakk, skal bokstaven A tilføyes på regulatorens merkeplate.
 - 2.1 For alle oksygenmasker S/N 40095 til og med 42855 skal bokstaven A tilføyes på regulatorens merkeplate i samsvar med punkt 3 i "Accomplishment Instruction" i Eros Service Bulletin MF10-35-47, rev 1, datert 05.06.92.

Tid for utførelse:

Innen 30.09.92.

Referanse:

BV AD 92-085R2.

20.09.92

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

MERK! For at angjeldende flymaterieell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

TILBEHØR

EROS - 3

Med hjemmel om lov om luftfart av 11. juni 1993 kap. IV § 4-1 og kap. XV § 15-4, fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

94-024 KONTROLL AV OKSYGENMASKER

Påbudet gjelder:

EROS MF 10-0-0 "full face quick donning mask regulator".

Påbudet omfatter:

For å hindre oksygenlekkasje fra masken, skal følgende tiltak utføres:

1. EROS MF 10-05-01 "full face quick donning mask regulator":

Utfør tiltak i samsvar med EROS Service Bulletin nr. MF 10-35-44, datert 15.07.91.

2. EROS MF 10-0-0 "full face quick donning mask regulator":

Utfør tiltak i samsvar med EROS Service Bulletin nr. MF 10-35-46, revisjon 1, datert 12.06.92.

Tid for utførelse:

Innen 01.12.94.

Referanse:

FAA AD 94-06-04.

01.05.94

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notat om utførelsen ført inn i vedkommende journal med henvisning til denne LDPs nummer.