

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn
Telefon Oslo (02) 121340
AFTN ENFBYE
Tlgr CIVILAIR OSLO
Telex 17011 ldal n



LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

Tilbehør
Universal Oil - 1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

107/80 SPREKKONTROLL AV SETER

Påbudet gjelder:

Universal Oil Products modell 900 seter.

Påbudet omfatter:

For å forhindre svikt i passasjer seter forårsaket av sprekk i bakre "stretcher" rør skal følgende utføres:

1. Skift ut sprukne rør med brukbare (serviceable). Dersom brukbare rør ikke kan skaffes skal setet hvor røret forefinnes merkes med skilt om at setet ikke skal benyttes. Kontroller spesielt den del av røret som er nærmest midtgangen og rundt hullet hvor bolten til sidearmen er festet.
2. "Stretcher" rør med sprekker som er mindre enn 1.19 tommer lange målt i rørets lengderetning fra sentrum av festehullet kan repareres ved hjelp av en klemme med delnr. 81672-1 som vist i UOP Service Bulletin 25-634 datert 3. april 1980 eller senere revisjoner. Denne type reparasjon er ikke tillatt på seter med modellnr. 900-200B-2L.

Tid for utførelse:

Innen 90 dager etter 22-12-80.

Referanser:

FAA AD 80-22-06 amendment 39-3953

R. Utang

22-12-80