

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo Lufthavn

Telefon: Oslo (02) 121340
AFTN : ENFBYE
Tigr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 17011 ldal n



LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

Tilbehør

VDO-1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

69/79 KONTROLL AV TURTELLER

Påbudet gjelder:

VDO turtellere modeller KL12.200.11 og KL 12.200.21 montert på Dornier DO 27, men ikke begrenset til denne luftfartøytype.

Påbudet gjelder:

På grunn av at indikeringsfeil på inntil + 10% har forekommet skal instrumentet kalibreres som vist i VDO Service Bulletin KL 12/L/1067. Instrumentet kan kalibreres på plass. Dersom avviket er mer enn + 1,5% av skalaens lengde skal instrumentet skiftes ut med et som er luftdyktig før første flyging.

Tid for utførelse:

Innen 10 timers gangtid etter 7-11-79

og deretter med 3000 timers eller 1 års mellomrom, det som oppnås ført.

Referanser:

Tysk AD 79-249

R. Ulltang

7-11-79

R. J. J. J.

LUFTFARTSVERKET
Hovedadministrasjonen
Avd. for luftfartsinspeksjon
Postboks 18, 1330 Oslo lufthavn

Telefon: Oslo (02) 12 13 40
AFTN : ENFBYE
Tlgr. : CIVILAIR OSLO
Telex : 17011 ldal n

LUFTDYKTIGHETSPÅBUD (LDP)

Tilbehør

Walter Kidde-1

Med hjemmel i lov om luftfart av 16. desember 1960 §§ 214 og 43 jfr. kgl. res. av 8. desember 1961, litra K og Samferdselsdepartementets bemyndigelse av 23. mars 1964 fastsetter Luftfartsverket følgende forskrift om luftdyktighet.

2/83

KONTROLL AV PATRONEHOLDER PÅ BRANNSLUKKER

Påbudet gjelder:

Alle Walter Kidde brannslukkere med delnr 870317, 871685, 890017, 890275, 891318, 892480 og 893948 som ikke er stemplet med "X" på patronholderen.

Påbudet omfatter:

Pga at patronholderen kan være så meget ute av toleranse at patronen ikke kan aktiveres skal Walter Kidde Service Bulletin nr 26-20-240 datert 28.4.81 eller senere revisjoner utføres.

Patronholdere som overholder toleransene i.h.t. Service Bulletinen kan tas i bruk etter at de er merket med SB 26-20-240.

Tid for utførelse:

Innen 1.2.83.

Referanser:

Dansk LDA 82-97-198

20.1.83.

MERK! For at angjeldende flymateriell skal være luftdyktig må påbudet være utført til rett tid og notas om utførelse foretas i logg.