

|22/85 KONTROLL AV UTLØSERPATRON I BRANNSLUKKER

Påbudet gjelder:

Walter Kidde patroner produsert før 1.7.84, med følgende delnr.:

873571, 876296, 897776 og 898558

og

Overland Aviation Service Co. utløserpatroner produsert før 7.8.84, med følgende delnr.:

OA873571, OA876296 og OA876299

Påbudet omfatter:

For å sikre normal funksjon på brannslukkere med ovennevnte patroner skal følgende utføres:

Dra ut brannslukningssystemets elektriske sikringer og koble kontaktpluggen fra utløserpatronene. Kontroller deretter at det ikke finnes rester av aluminiumsfolie i kontaktene.

Anm.: Den komprimerte folien kan likne loddinger.

Eventuelle rester fjernes før patronene gis luftdyktighetsattest og monteres.

Tid for utførelse:

Patroner installert i luftfartøy: Før 10.9.85

Patroner ennå ikke installert: Før installasjon i luftfartøy

Referanse:

FAA AD 84-18-07